

MILESEEY"



PFS2H
LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ



Děkujeme, že jste si zakoupili laserový dálkoměr MILESEET PFS2H Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

MILESEET PFS2H je přenosný laserový dálkoměr pro lov, turistiku a další outdoorové aktivity, který poskytuje přesné údaje o vzdálenosti až 1 000 yardů s přesností až +1 yard.

PFS2H je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, je lehký, protiskluzový, odolný proti opotřebení a poskytuje pohodlné uchopení.

PFS2H využívá pulzní laserovou technologii a princip TOF (time-of-flight) a nejmodernější algoritmy pro měření lineární vzdálenosti, vertikální výškové vzdálenosti, horizontální vzdálenosti a rychlosti pohybu atd.

PFS2H se vyznačuje vysokou přesností, rychlou odezvou, intuitivním displejem a nízkou spotřebou energie. Je ideálním společníkem pro outdoorové aktivity.

@Varování

Při střelbě laserem se nedívejte do otvoru laseru. Zírání do slunce přes tento přístroj může způsobit trvalé poškození očí! Nikdy nemiřte tímto přístrojem přímo do slunce, aby nedošlo k trvalému poškození vnitřních součástí. Nevystavujte okuláry přímému slunečnímu záření.



Neumísťujte přístroj do extrémních teplotních podmínek, které překračují teplotu skladování přístroje (teplota skladování přístroje je -10 až 60 °C).

@ Likvidace

Každý je zodpovědný za ochranu životního prostředí.

Je přísně zakázáno likvidovat použité baterie.

společně s domovním odpadem. Odpadní baterie odevzdávejte na určených sběrných místech. Tento výrobek nelze recyklovat společně s domovním odpadem. Tento výrobek prosím likvidujte správně v souladu s předpisy platnými v dané zemi/regionu.

@ Rozsah odpovědnosti

Společnost nenese odpovědnost za případné škody způsobené používáním dálkoměru bez dodržení tohoto návodu, používáním příslušenství třetích stran nebo vlastními úpravami dálkoměru.

Instalace baterie


K zapnutí zařízení použijte baterii 1xCR2.

Když se zobrazí blikající ikona " * , jedná se o upozornění na slabou baterii. Vyměňte prosím baterii, jinak to ovlivní přesnost.

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.

Postup instalace:




1. Překlopte otočnou rukojeť na krytu baterie a otáčejte jí proti směru hodinových ručiček, dokud se kryt baterie neotevře (obr. 1; obr. 2).

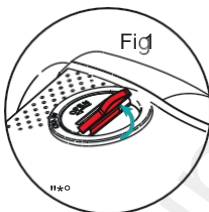

2. Nainstalujte baterii 1xCR2 a dodržujte správnou polaritu(obr.3).




3. Po dokončení montáže baterie otočte krytem ve směru hodinových ručiček a utáhněte kryt baterie (obr. 4; obr. 5).

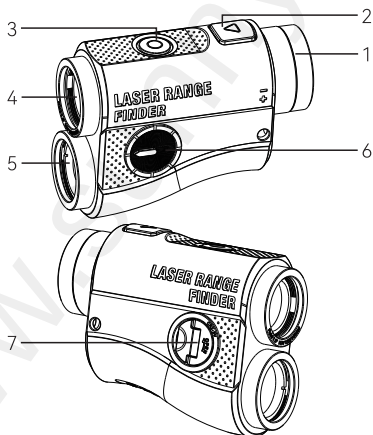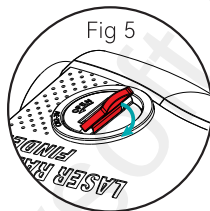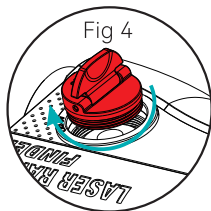

MILESEEY'

1. Knoflík okuláru
2. Tlačítko napájení/měření @
3. Přepínač režimu/obrazovky button
4. Emisní čočka laseru
5. Objektivní čočky/přijímací čočky laseru
6. Sklonový spínač (režimy měření lze aktivovat pouze tehdy, když je zapnutý spínač sklonu)
7. Zásobník na baterie

LCD displej

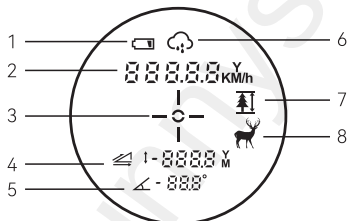

1. Indikátor slabé baterie

2. Zleva doprava:

Přímý zrak (lineární vzdálenost), jednotka(Y/M), rychlost pohybu objektu (KM/h)

3. Zaměřovací kříž

4. Zleva doprava:

Režim BOW (vzdálenost složek Horizontal) / Automatická výška, údaje o měření (automatická výška; HCD), jednotka (Y/M)

5. Úhlový indikátor

6. Režim deště a mlhy


7. Vertikální výška (mezi dvěma body)

8. Lovecký režim

Elementary operation and setting

Eyepiece adjustment

Otáčením knoflíku okuláru můžete doladit svůj výhled.

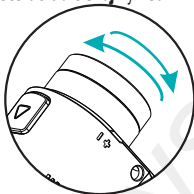

Unit change

Když se dálkoměr vypne, dlouze podržte tlačítko režimu.  ; poté krátce stisknete tlačítko napájení pro spuštění přístroje. Zobrazí se stránka . se současně přepne mezi Y a M. (Poznámka: neuvolňujte stisknutí tlačítka režimu, dokud nedosáhnete cílové jednotky.)

Black & red display switch

Krátké stisknutí tlačítka napájení spustíte zařízení. Výchozím režimem zobrazení je černý text.

Dlouhé stisknutí tlačítka režimu  pro přepnutí do režimu zobrazení červeného textu. Dalším dlouhým stisknutím zvýšíte jas textu.




Režim červeného textu Vylepšený režim červeného textu

IXILESEEY"


Operation instructions

1

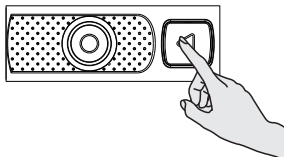


Stisknutím tlačítka pro zapnutí spustíte zařízení.

2

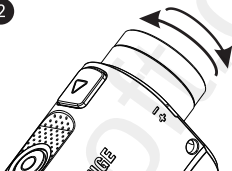


Před měřením nastavte okulár tak, abyste zaostřili cíl.

3



Otáčením červeného ukazatele přepínače sklonu povolte přepínání režimů.

4

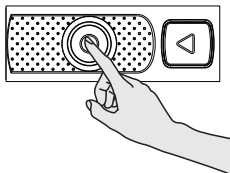

Krátkým stisknutím přepnete režimy.

MILESEEY'


Pokud je v průběhu měření odraz od cíle slabý nebo je mimo rozsah měření, zobrazí se jako "---".

Rozsah měření bude ovlivněn materiálem cíle a viditelností počasí. Obecně platí, že pokud je povrch cíle hladký s velkou odrazivostí a je dobré počasí bez mlhy, bude dosah měření delší.

Režim deště a mlhy (priorita posledního cíle)

Tento režim se používá hlavně pro měření za deště a mlhy. Vzhledem k vlivu dešťových kapek za deštivého dne můžete obdržet některé neplatné hodnoty způsobené dešťovými kapkami. Režim posledního cíle pomáhá laseru prorazit vlhkost ve vzduchu a poskytnout vám přesné údaje o vzdálenosti tím, že hlásí vzdálenost posledního cíle.


Krátké stisknutí tlačítka režimu pro přepnutí do režimu měření deště a mlhy (priorita posledního cíle).  Zaměřte cíl B. Krátce stiskněte tlačítko měření/zobrazení, algoritmus priority posledního cíle odstraní neplatné hodnoty způsobené kapkami deště a jinými částicemi ve vzduchu a na horním řádku zobrazí výsledek vzdálenosti posledního cíle.

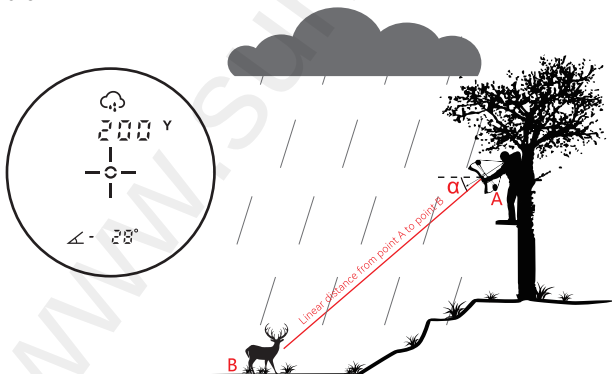

BOW režim (horizontální vzdálenost



Tento režim se používá hlavně k měření vzdálenosti horizontální složky (HCD) od cílového objektu. Používá se při lovu lukem nebo při jiném lovu na krátkou vzdálenost, kdy nepotřebujete informace o pádu/zadržení střely.

Krátké stisknutí tlačítka režimu  **pro přepnutí do režimu BOW (HCD).**
Zaměřte se na bod B a potom ^{short} **stiskněte tlačítko měření. Na horním řádku se zobrazí lineární vzdálenost (LOS) od dálkoměru k cíli. V dolní části obrazovky LCD by se zobrazovala vzdálenost horizontální složky (HCD) a úhel náklonu.**

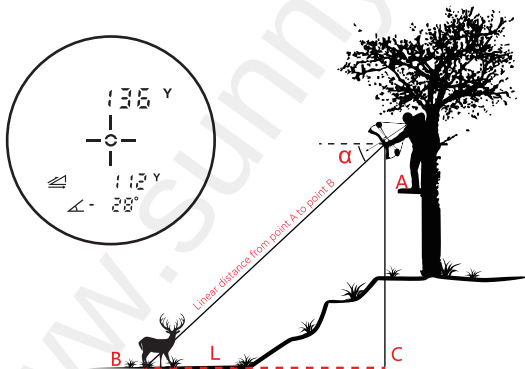

Automaticky vážený režim

Krátké stisknutí tlačítka režim  pro přepnutí do režimu automatické výšky I
Zaměření na bod B, a n d sho rt stiskněte tlačítko měření. Na horním
řádku se zobrazí lineární vzdálenost (LOS) od dálkoměru k cíli. ve spodní
části obrazovky LCD se zobrazí výšková vzdálenost a úhel sklonu.

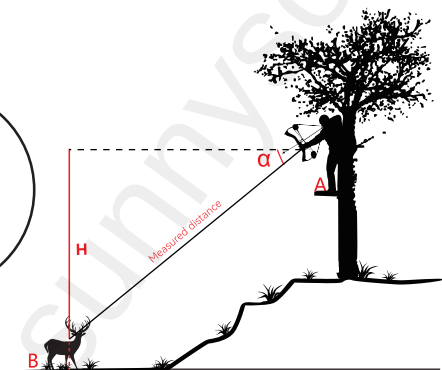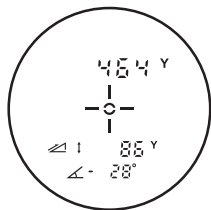

MILESEEY'

Vertikálně vážený režim mezi dvěma body



Krátkým stisknutím 

tlačítka režimu

přepnete do režimu vertikální výšky

@ Zaměřte na cíl B. Stisknutím tlačítka získáte vzdálenost a úhel (úhel mezi lineární vzdáleností a vzdáleností vodorovné složky) mezi cíli A a B.

B. Přesuňte se na cíl C a stisknutím tlačítka získáte vzdálenost a úhel (úhel mezi lineární vzdáleností a horizontální složkou vzdálenosti mezi A a C). Na horním řádku se zobrazí svislá výška mezi B a C a dole se zobrazí absolutní hodnota rozdílu mezi oběma úhly 0.

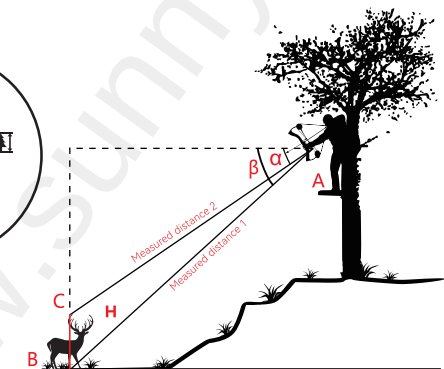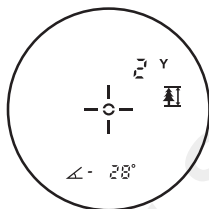


Režim měření rychlosti

Režim měření rychlosti slouží k měření rychlosti pohybu hry. "a" musí být menší než 10° . Směrem, tím vyšší je přesnost. Krátce stiskněte tlačítko režimu pro přepnutí do režimu měření rychlosti.

Zaměření na cíl B. Stiskněte a podržte tlačítko měření ručičkou mírně pohybujte, dokud se nezobrazí rychlost.

Rozsah měření rychlosti: 18 300 km/h.

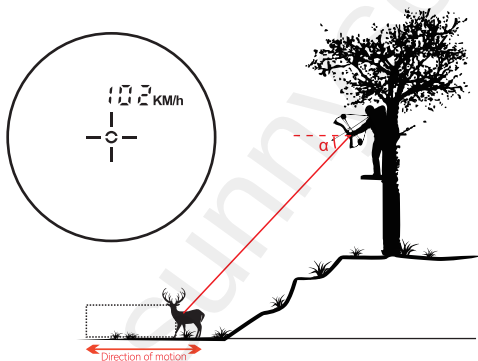

Specification

Model	PFS2H
Rozsah	1 000 Yd
Power	3V, CR2"1
Měřicí jednotky	Yd/M
Přesnost	+ 1 Yd
Vlnová délka laseru	905 nm
Bezpečnost očí	FDA(CFR 21)
Zorné pole	7.5°
Optické zvětšení	óX
Průměr objektivu	22 mm
Průměr výstupního zorníku	3,7 mm
Dioptrie	+5.0 D
Nastavení dioptrií	7
Režim měření deště a mlhy	7
Režim BOW (HD)	7
Automatický výškový režim	7
Vertikální výška (mezi dvěma body)	7
Režim měření rychlosti	7
Zobrazit	Duální červený a černý LCD displej
Rozměr (mm)	102x79x44

1. V zájmu ochrany povrchové úpravy objektivu se objektivu nedotýkejte prsty.
2. Laserový dálkoměr byl přesně kalibrován pomocí vlastních přístrojů. Namísto demontáže jej prosím zašlete zpět prodejci k opravě.
3. Pokud je čočka znečištěná, otřete ji jemně čistým hadříkem. K otírání nepoužívejte tvrdé předměty.
4. Při přenášení nebo používání se vyhněte nárazům nebo velkému zatížení. Chraňte přístroj před spálením nebo korozí.
5. Výrobek během skladování chraňte před vlhkostí. Uchovávejte jej na suchém, chladném a dobře větraném místě, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření, prachu a teplotním mutacím.
6. Déšť a mlha ovlivňují dráhu laserového paprsku, což může mít vliv na přesnost měření.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz