

TR1




Uživatelská příručka

Návod k použití

Doporučujeme, abyste si před použitím pozorně přečetli tento návod. Z důvodu vylepšení produktu nemusí být produkt, který jste si zakoupili, přesně stejný jako popis návodu. Tento návod lze použít jako referenci. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte nás.

Popis produktu

Dálkoměr TR1 je vybaven optickým systémem vojenské úrovně, LCD obrazovkou s vysokou propustností a vysoce kvalitním monokulárním dalekohledem s šestinásobným zvětšením a s jasným a čistým zorným polem, vysokou úrovní detailů obrazu a reprodukcí barev, které poskytují rychlá, stabilní a přesná měření. Běžně se používá při golfu, lovu, turistice, stavebnictví, pořádání akcí, inspekci, pátrání a záchraně a v dalších oborech.

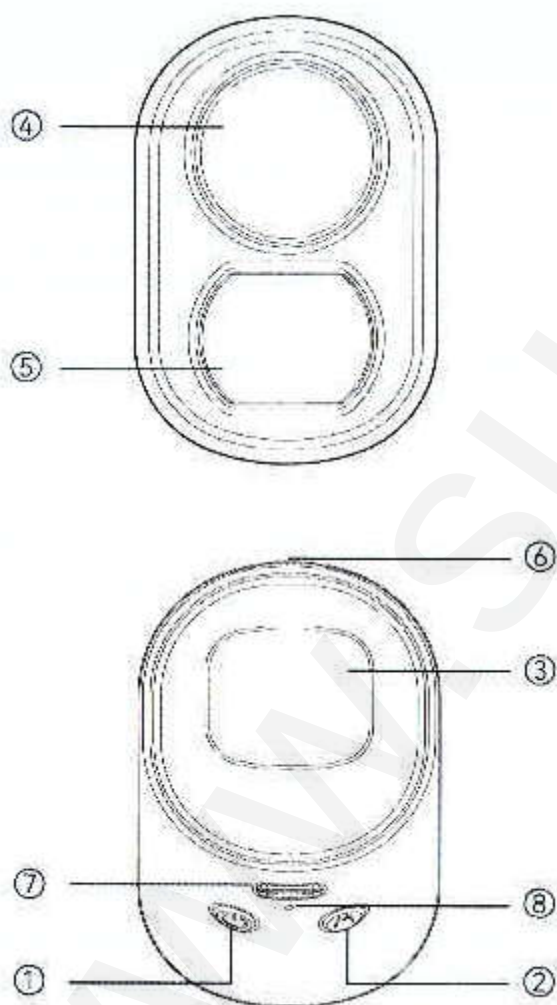


- 1 – Tlačítko zapínací
- 2 – Funkční tlačítko (**M**)
- 3 – Okulár dalekohledu
- 4 – Objektiv dalekohledu
- 5 – Laser vysílač/přijímač
- 6 – Zaostřovací kolečko
- 7 – Nabíjecí konektor USB-C
- 8 – Kontrolka nabíjení

Technické specifikace

Rozměry	108×61×42 mm
Hmotnost	129 g
Displej	LCD v optice dalekohledu
Baterie	Lithiová 420 mAh
Zvětšení	6×
Průměr objektivu	23,5 mm
Průměr okuláru	15 mm
Vzdálenost od zornice	15 mm
Průměr zornice	3,5 mm
Zorné pole	6,5°
Rozsah měření	3–800 m
Přesnost měření	$\pm (0,5 \text{ m} + D \times 0,2 \%)$
Rozlišení	0,1 m
Možné naklonění	+89° až -89°
Čas měření	Typicky 0,5 s Maximálně 1,5 s (cíle s nízkou odrazivostí)


LCD displej

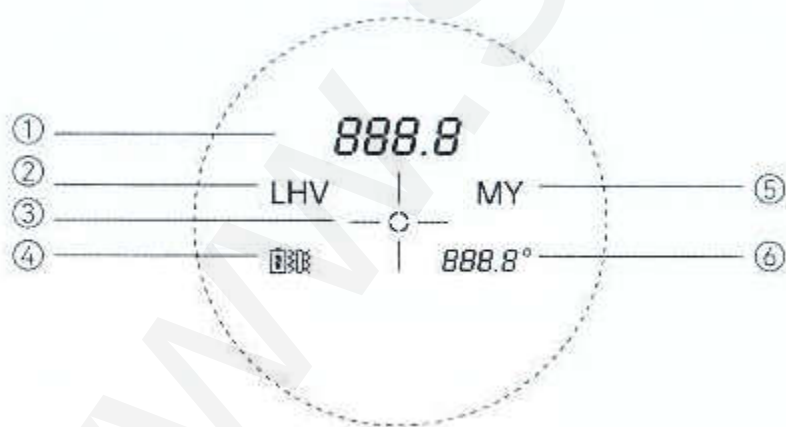


- 1 – Naměřená vzdálenost
- 2 – Možnosti režimu měření
- 3 – Zaměřovací kříž
- 4 – Indikátor baterie, upozornění na vibrace
- 5 – Jednotky měření (M = metr, Y = yard)
- 6 – Hodnota sklonu (stupně)

Obsluha dálkoměru


1) Stiskněte krátce na 1 sekundu tlačítko zapínací pro zapnutí produktu.

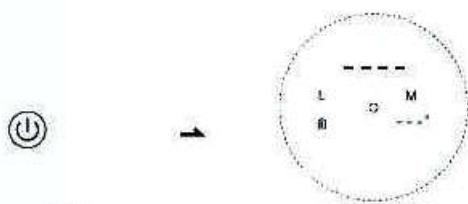

2) Krátce stiskněte tlačítko zapínací na 1 sekundu [a], zadejte jednotlivé měření [b], zamiřte na cíl měření [c], LCD displej zobrazí naměřená data [d], vibrace motorku LCD displeje upozorní na naměřená data, připomenutí vibrací motorku. Znovu krátce stiskněte tlačítko [e] a provedete přeměření [f].

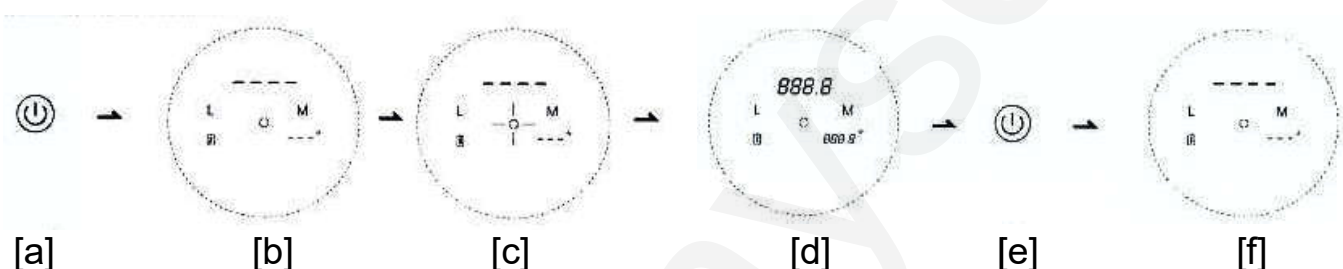

3) Stiskněte a podržte tlačítko zapínací po dobu 3 sekund pro vstup do nepřetržitého měření [a], při pohybu dalekohledem a zastavení na cílovém objektu zobrazí displej naměřená data v reálném čase [b]. Dalším krátkým stisknutím [c] se vrátíte do normálního režimu měření [d].

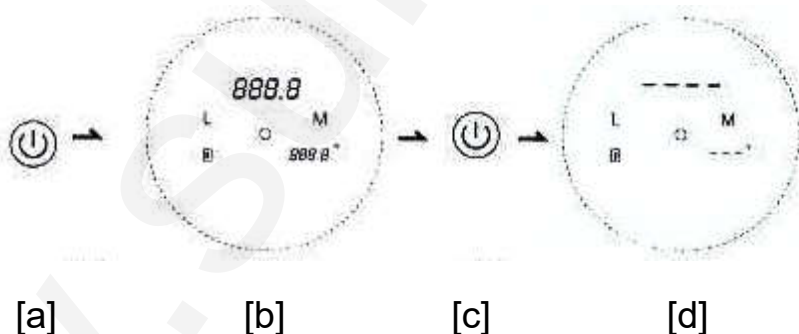


4) Po 30 sekundách bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka se produkt automaticky vypne.

Pokud měřená vzdálenost překročí rozsah měření nebo měření selže, zobrazí se „----“. Pokud je měřená vzdálenost menší než minimální rozsah měření, zobrazí se „00“. Měřicí rozsah tohoto produktu je 3–800m.

Zvláštní informace

Když je napájení zapnuté, stiskněte a podržte současně tlačítko zapínací a funkční tlačítko (**M**) po dobu 3 sekund pro spuštění kalibrace úhlu. Po dokončení kalibrace se dálkoměr automaticky vrátí do výchozího režimu měření. Pokud neexistuje žádná významná odchylka, nedoporučuje se Kalibraci úhlu provádět.


Měření

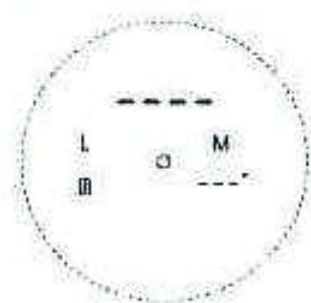


Režim měření **L**
Měří přímou
vzdálenost



Režim měření **H**
Měří vodorovnou
vzdálenost

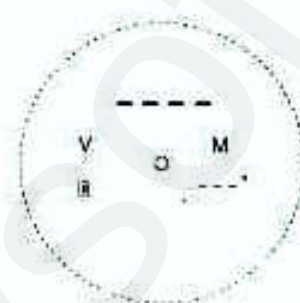

Režim měření **V**
Měří výšku

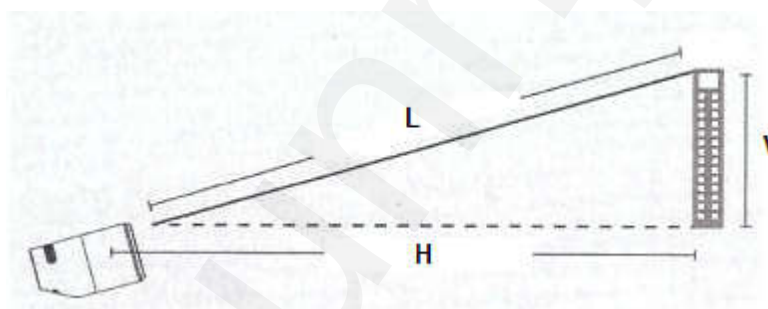

Volba režimu měření

Krátkým stisknutím funkčního tlačítka (**M**) na 1 sekundu v zapnutém stavu přepnete postupně režimy měření.


L – Režim měření přímé vzdálenosti: přímá vzdálenost je hodnota vzdálenosti mezi pozorovatelem a cílovým objektem, která v tomto režimu zobrazuje i úhel sklonu měřeného objektu.

H – Režim měření vodorovné vzdálenosti: vodorovná vzdálenost je hodnota vzdálenosti mezi pozorovatelem a patou cílového objektu.

V – Režim měření výšky: Výška je hodnota vzdálenosti mezi vrcholem a patou cílového objektu.

Volba jednotek měření

Stisknutím a podržením funkčního tlačítka (**M**) po dobu 3 sekund postupně přepnete měrnou jednotku (**M** = metr, **Y** = yard).

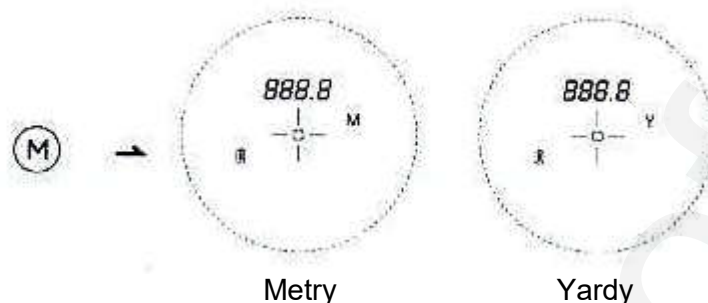

Upozornění

- Při používání nástroje se vyvarujte jakéhokoli nárazu a nerozebírejte nástroj hrubou silou.
- Chraňte čočku dalekohledu a vyhněte se poškrábání čočky tvrdými předměty.
- Uchovávejte přístroj pokud možno na suchém a chladném místě.
- Nenechávejte dalekohled v autě na slunci nebo za horkého dne nebo v blízkosti jakéhokoli zdroje tepla, protože by mohlo dojít k poškození dalekohledu.
- Špinavé čočky sníží kvalitu přenosu světla a sníží vizuální zážitek. Očistěte veškerý prach, nečistoty nebo vlhkost, které by se mohly dostat do dalekohledu nebo pohyblivých částí a způsobit poškození přístroje.
- Chcete-li odstranit otisky prstů, špinavá místa a skvrny, použijte čistý měkký hadřík. Čočku otírejte od středu ke kraji.
- Nepoužívejte dalekohled k pozorování Slunce, protože to způsobí trvalé poškození vašich očí. Děti ať používají tento výrobek pod dohledem rodičů.
- Nepoužívejte tento výrobek v dešti, pouzdro výrobku není vodotěsné.
- Je přísně zakázáno používat tento produkt k nelegálním účelům, jako je nahlédnutí do cizího soukromí apod. Společnost nenese odpovědnost za žádnou právní odpovědnost z toho vyplývající.

- Tento produkt používá třídu neviditelného laseru, žádné záření a je považován za bezpečný, uživatelé si mohou být jisti. Uživatelé jej mohou používat bez obav.

Ochrana životního prostředí

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.sunnysoft.cz