

hohem

iSteady V3^{Ultra}

Uživatelská příručka V1.0



 Výukové video

Obsah

01 Seznam produktů	01
02 Přehled	02
03 Nabíjení	04
04 Rozkládání a skládání	05
Rozložení a montáž	05
Složení	09
05 Připojení Bluetooth	09
06 Režimy použití	10
07 AI sledování	13
Ovládání gesty (pouze pro osoby)	13
Ovládání dotykovým displejem (pro jakýkoli objekt)	16
Ovládání spouště (rychlé sledování)	18
Přední/zadní sledování	18
08 Ovládání dálkovým ovladačem	19
09 Tlačítka a pracovní režim	20
Tlačítka	20
Pracovní režim	22
10 Dotykové rozhraní	24
11 Ukazatele	26
12 Aplikace Hohem Joy	27
Stahování	27
Připojení gimbalu	27
Rozhraní kamery	28
13 Automatická kalibrace a aktualizace firmwaru	30
14 Technické údaje	31
15 Varování a prohlášení	34
16 Záruční podmínky	34
17 Informace o shodě	36

01 Seznam produktů



iSteady V3 Ultra



Magnetický AI Tracker
s doplňkovým světlem



Snímatelný dálkový ovladač
s dotykovým displejem



Nabíjecí kabel USB-C



Šestihranný klíč



Úložný sáček




Stručný průvodce




Záruční list a bezpečnostní pokyny

02 Přehled

Zepředu

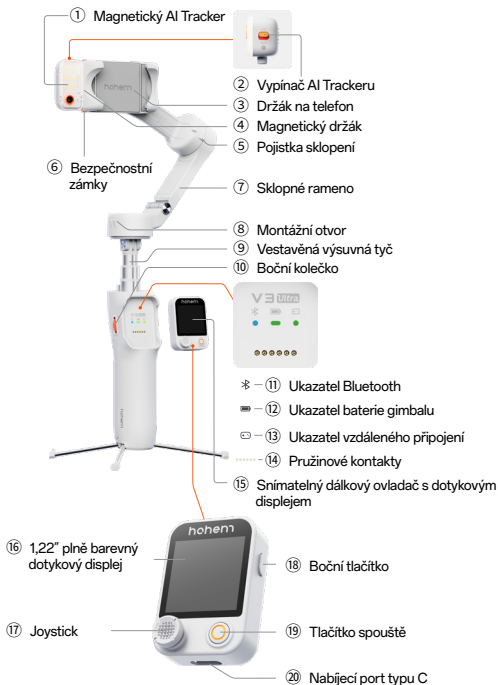

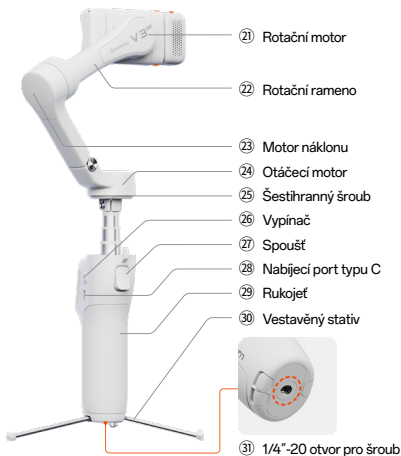

Pokud je základna otáčecího motoru uvolněná, utáhněte šestihranný šroub pomocí přiloženého šestihranného klíče ve směru hodinových ručiček.


03 Nabíjení

Před prvním použitím zařízení iSteady V3 Ultra zcela nabijte.

Způsob nabíjení:

K nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel USB-C a připojte jej k nabíjecímu portu typu C na rukojeti gimbalu.

* Doporučujeme použít USB nabíječku 5 V-2 A (není součástí balení).

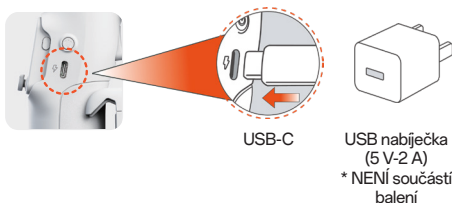

Stav nabíjení:

- ① Pomalu blikající ukazatel baterie signalizuje, že se zařízení nabíjí (různé barvy odpovídají aktuálnímu stavu baterie).
- ② Ukazatel baterie svítí zeleně, pokud je nabíjení dokončeno.

04 Rozkládání a skládání

Kompatibilní chytré telefony (≤ 7 palců)

Hmotnost ≤ 400 g

Šířka: 58–98 mm

Tloušťka $\leq 12,5$ mm


* Další informace získáte od nás nebo v seznamu kompatibilních chytrých telefonů pro zařízení iSteady V3 Ultra na adrese <https://www.hohem.com/download>.

Rozložení a montáž

- ① Vytáhněte rameno, jak je znázorněno.



- ② Roztáhněte držák na telefon tak, aby odpovídal šířce chytrého telefonu, a připevněte jej ke středu telefonu.

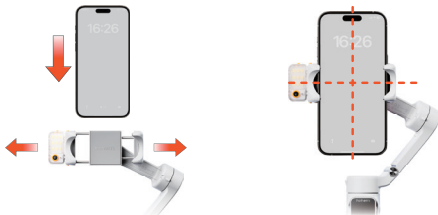

③ Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete zařízení.



Nespouštějte gimbal bez připojeného telefonu! Pokud telefon není při spuštění vycentrován, zkrátí se životnost baterie gimbalu.





Nastavení výchozí orientace chytrého telefonu při spuštění se zařízením iSteady V3 Ultra:

* Ujistěte se, že je Bluetooth gimbalu připojen k vašemu chytrému telefonu. Podrobný popis najdete v části **Připojení Bluetooth** v aplikaci Hohem Joy.


Metoda 1: Nastavení přes Hohem Joy

① Otevřete aplikaci Hohem Joy na chytrém telefonu. Klepněte na možnost „Nastavení“.


② Klepněte na možnost „Gimbal Parameter (Parametry gimbalu)“.

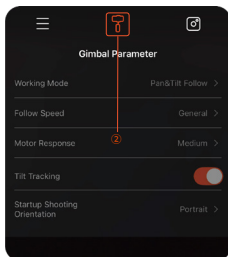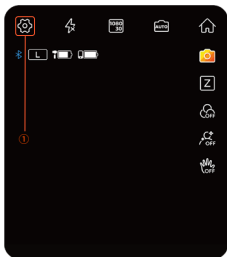

③ Vyberte možnost „Startup Shooting Orientation (Orientace snímání při spuštění)“.

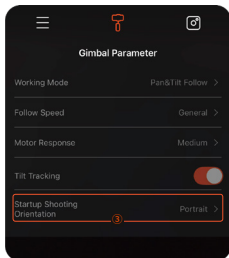

④ Po výběru se gimbal synchronizuje do zvoleného stavu. Při příštím zapnutí gimbalu se automaticky nastaví tato vybraná orientace.

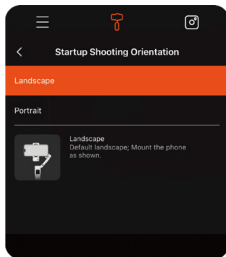

Metoda 2: Nastavení pomocí dálkového ovladače s dotykovým displejem


① Přejeďte prstem doleva



② Klepněte na možnost „More Set. (Další nastavení)“



③ Klepněte na možnost „Default Orient. (Výchozí orientace)“

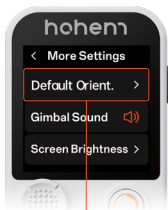

③

④ Vyberte možnost „Landscape (Na šířku)“ nebo „Portrait (Na výšku)“. Při příštím zapnutí gimbalu se automaticky nastaví tato vybraná orientace.



Na výšku



Na šířku



Gimbal se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud nezjistí žádné zatížení nebo vážnou nerovnováhu. Při používání gimbalu se nedotýkejte prsty pružinových kontaktů, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.




Před složením gimbalu se ujistěte, že je vypnutý.

Vyjměte telefon. Držte rukojeť, sklopte rameno dolů a zacvakněte pojistku sklopení a montážní otvor, jak je znázorněno.



05 Připojení Bluetooth




- 1 Ujistěte se, že je gimbal zapnutý.
- 2 Aktivujte Bluetooth na chytrém telefonu a ze seznamu dostupných zařízení vyberte zařízení s názvem „SV3U-XXXXXX“.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte připojení a spárování.
- 4 Když ukazatel Bluetooth trvale svítí, znamená to, že připojení bylo úspěšné.

Nemůžete najít svůj gimbal v seznamu zařízení Bluetooth nebo je Bluetooth gimbalu připojen k jinému telefonu?


Chcete-li tento problém vyřešit, vymažte informace o Bluetooth gimbalu a znovu se připojte podle těchto kroků:

- ① Sedmkrát stiskněte boční kolečko. Ikona Bluetooth na displeji signalizuje, že připojení Bluetooth bylo vymazáno.
- ② Postupujte podle pokynů pro připojení Bluetooth a připojte se znovu.

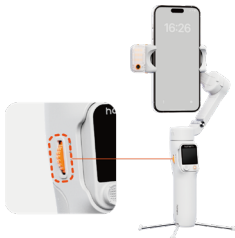

06 Režimy použití

Zařízení iSteady V3 Ultra má 3 režimy použití: **Ruční režim**, **vysunutý režim** a **dálkový režim**.

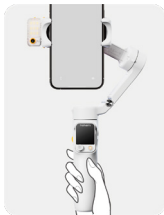

Ruční režim

Pro pořizování snímků a videí na cestách stačí gimbal rozložit.



Vysunutý režim

Vytáhněte vestavěnou výsuvnou tyč nahoru a mírně nakloňte oblast kloubu do požadovaného úhlu pro pořizování snímků a videí.

* Výsuvná tyč se skládá ze tří segmentů s maximální délkou 205 mm / 8,07 palce. Nastavte úhel od 0° do 90°.




* Po použití doporučujeme výsuvnou tyč zasunout, protože dlouhodobé vysunutí může způsobit deformaci.

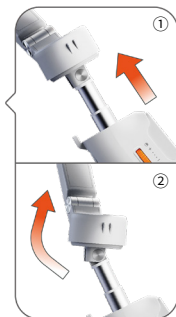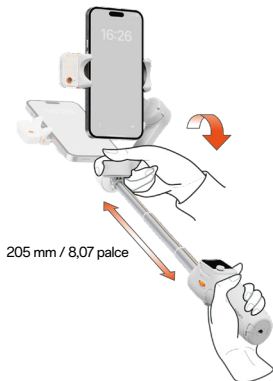

Režim dálkového ovládání

Zcela vytáhněte nožky a rozložte je. Postavte gimbal na stabilní povrch a sejměte dálkový ovladač pro dálkové pořízování snímků a videí.

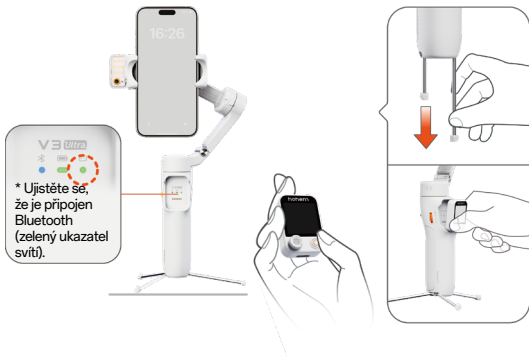

Pro větší stabilitu v širším spektru scénářů a podmínek můžete zařízení iSteady V3 Ultra připojit také k externímu stativu pomocí otvoru pro šroub 1/4" -20.

Chcete-li stativ zasunout, opatrně zatlačte nohy dovnitř.

07 AI sledování

Namontujte AI Tracker



Připojte magnetický AI Tracker a ujistěte se, že je zarovnaný s magnetickým držákem.

Zapněte AI Tracker




Přepněte přepínač do polohy „ON“. Doplnkové světlo dvakrát rychle zabliká, což signalizuje úspěšnou aktivaci.

* Přepnutím přepínače do polohy „OFF“ vypnete AI Tracker.

Ovládání gesty (pouze pro osoby)

Ukažte AI Trackeru gesta ze vzdálenosti 0,5–5 m / 1,64–16,40 stopy.

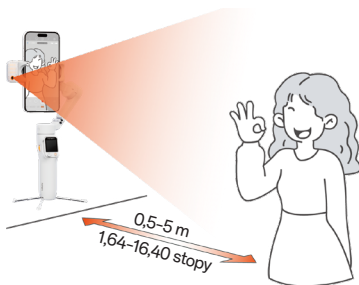

Spuštění AI sledování
(Ukazatel svítí zeleně)



Zastavení AI sledování
(Ukazatel svítí červeně)



Přizpůsobení kompozice
(Ukazatel rychle bliká zeleně)



Na šířku
(Ukažte oba palce současně směrem doleva nebo doprava.)



Na výšku
(Ukažte oba palce současně směrem nahoru.)




Ovládání spouště
(Spustí se 3sekundové odpočítávání pro pořízení fotografie/ videa. Je nutné připojení Bluetooth.)

Přizpůsobení kompozice

Při prvním použití AI sledování vás AI Tracker bude sledovat a udržovat vás ve středu obrazovky telefonu. Pokud chcete upravit svou polohu a vytvořit dynamičtější vizuální efekty, postupujte podle následujících kroků:

- ① Ujistěte se, že je zapnuto AI sledování. V tomto okamžiku svítí ukazatel AI zeleně.
- ② Proveďte gesto směrem k senzoru AI a ukazatel rychle zabliká zeleně.
- ③ Pohybuje se před obrazovkou, dokud nenajdete preferovanou pozici pro sledování.
- ④ Pro potvrzení nové kompozice proveďte gesto znovu.

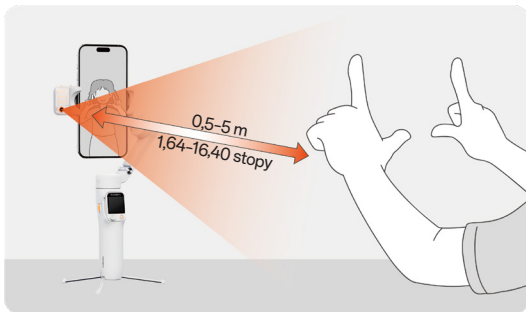

Ovládání dotykovým displejem (pro jakýkoli objekt)

* Ujistěte se, že je zapnutý AI Tracker.



① Přejed'te prstem po obrazovce doprava.



② Sledování živého přenosu v reálném čase.

Metoda sledování 1: Dvojité klepnutí



① Dvakrát klepněte na sledovaný objekt.



② AI Tracker rozpozná objekt a začne jej sledovat.

Metoda sledování 2: Výběr tažením



① Tažením vyberte sledovaný objekt.

② Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo spouště spustíte sledování.

Tipy:

Během AI sledování můžete pomocí joysticku upravit kompozici.

Jak provést kalibraci živého přenosu?

Při sledování živého přenosu pomocí ovladače mohou nastat rozdíly mezi zobrazením na ovladači a na telefonu v důsledku rozdílné polohy kamery telefonu. Chcete-li kalibrovat obrazovku, postupujte takto:

- Dlouhým stisknutím bočního tlačítka na ovladači přejděte do kalibrace živého přenosu.
- Pomocí joysticku upravte zobrazení na ovladači tak, aby bylo zarovnáno se zobrazením na telefonu.
- Dlouhým stisknutím bočního tlačítka potvrďte zobrazení na ovladači a ukončete kalibraci živého přenosu.

Ovládání spouště (rychlé sledování)



- ① Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo spouště zaměříte objekt a spustíte AI sledování.
- ② Jedním stisknutím bočního tlačítka nebo spouště AI sledování zastavíte.

Přední/zadní sledování

Stiskněte a podržte současně bezpečnostní zámky na obou stranách držáku telefonu, aby se odemkl. Odstraňte AI Tracker, otočte jej o 180° a poté jej znovu namontujte.



① Pokus o sejmutí AI Trackeru bez předchozího odemčení může vést k poškození konstrukce produktu.

② Zahřívání pružinových kontaktů během používání je normální. Vyvarujte se přímého kontaktu, abyste se nepopálili.





Boční tlačítko

Jedno stisknutí: ① spuštění AI sledování (používá se s výběrem cíle tažením v živém přenosu, v opačném případě AI Tracker automaticky detekuje a sleduje subjekty: lidé > ostatní objekty)

② zastavení AI sledování

Dvě stisknutí: vycentrování gimbalu

Tři stisknutí: přepnutí telefonu do polohy směrem dopředu/dozadu

Pět stisknutí: Opravte ovladač

Sedm stisknutí: Vymažte připojení ovladače

Dlouhé stisknutí: Spuštění/ukončení kalibrace živého přenosu

Joystick

Zatlačení nahoru/dolů:

Náklon nahoru/dolů^[1]

Zatlačení doleva/

doprava: Otočení doleva/doprava^[1]

Dlouhé stisknutí:

zapnutí/vypnutí doplňkového světla

1. Tuto funkci lze také použít k úpravě kompozice během AI sledování.

Tlačítko spouště

Jedno stisknutí: Pořízení fotografie nebo spuštění/zastavení nahrávání^[1]

Dvě stisknutí: Přepnutí mezi fotografií/videem^[2]

Tři stisknutí: Přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem^[2]

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí dálkového ovladače^[3]

1. Je nutné připojení Bluetooth.

2. Používá se v aplikaci Hohem Joy po připojení Bluetooth.

3. Když je dálkový ovladač připojen k rukojeti, současně se zapne/vypne gimbal.

09 Tlačítka a pracovní režim

Tlačítka



Vypínač

Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí

Dvě stisknutí: přechod do pohotovostního režimu nebo jeho ukončení

Pět stisknutí: automatická kalibrace (pokud je gimbal po spuštění nakloněn)

Spoušť

Jedno stisknutí: ① spuštění AI sledování (používá se s výběrem cíle tažením v živém přenosu, v opačném případě AI Tracker automaticky detekuje a sleduje subjekty: lidé > ostatní objekty)

② zastavení AI sledování

Dvě stisknutí: vycentrování gimbalu

Tři stisknutí: přepnutí telefonu do polohy směrem dopředu/dozadu

Dlouhé stisknutí: režim celkového uzamčení

Jedno stisknutí + dlouhé stisknutí: sportovní režim



Boční kolečko – ovládání doplňkového světla

Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí doplňkového světla

Dvě stisknutí: přepínání teploty mezi C/W/N

Otočení nahoru: zvýšení jasu

Otočení dolů: snížení jasu

Pět stisknutí: opětovné spárování ovladače (pro dokončení párování stiskněte funkční tlačítko pětikrát)

Sedm stisknutí: vymazání připojení Bluetooth/ovladače



Nabíjecí port typu C

Připojení ke zdroji napájení a nabíjení gimbalu.



1/4"-20 otvor pro šroub

Připojení dalšího příslušenství, například stativu.



Zařízení iSteady V3 Ultra obsahuje tři osy otáčení: otáčení do stran, náklonu a rotace. Spolupráce mezi různými osami vede k vytvoření 4 pracovních režimů, z nichž každý je přizpůsoben konkrétním potřebám natáčení:



Režim sledování s otáčením (PF)

Zapnuté osy: Osa otáčení je aktivní, osy náklonu a rotace zůstávají v pevné poloze.

Funkce: Gimbal umožňuje telefonu plynule otáčet se doleva nebo doprava podle pohybů operátora, přičemž udržuje stabilní polohu náklonu a rotace.



Režim sledování s otáčením a náklonem (PTF)

Zapnuté osy: Osy otáčení a náklonu jsou aktivní, osa rotace zůstává v pevné poloze.

Funkce: Tento režim umožňuje telefonu sledovat otáčení operátora (doleva/doprava) a náklon (nahoru/dolů), což nabízí dynamičtější ovládání kompozice. Osa rotace zůstává orientována tak, aby udržovala horizont v rovině.



Režim úhlu pohledu (POV)

Zapnuté osy: Všechny tři osy (rotace, náklonu a otáčení) jsou aktivní.

Funkce: Tento režim umožňuje telefonu sledovat pohyby operátora ve všech směrech. Nabízí pohled „z první osoby“ a zachycuje záběry, jako by diváci viděli očima operátora.



Režim celkového uzamčení (LOCK)

Zapnuté osy: Všechny tři osy (rotace, náklonu a otáčení) jsou uzamčeny.

Funkce: V režimu celkového uzamčení zůstává orientace telefonu fixní bez ohledu na pohyby gimbalu.

10 Dotykové rozhraní

1 Stavová lišta



Baterie gimbalu: <100 %; <75 %; <50 %; <25 %;
 brzy se vypne

Pracovní režim: sledování s otáčením; sledování s otáčením
a náklonem režim úhlu pohledu; režim celkového uzamčení

Stav AI sledování: zapnuto; zastaveno (Pokud ikona AI zmizí,
znamená to, že AI Tracker není detekován.)

Připojení Bluetooth: připojeno; odpojeno

Vzdálené připojení: připojeno; odpojeno

Baterie dálkového ovladače: <100 %; <75 %; <50 %;
 <25 %; brzy se vypne



2 Domovská stránka - základní ovládání



Orientation (Orientace): na šířku/na výšku



Pracovní režim:
PF PTF POV LOCK



Přiblížit*: dlouhým stisknutím přiblížíte



Oddálit*: dlouhým stisknutím oddálíte

* Podporuje nativní fotoaparáty některých telefonů
Android nebo použijte aplikaci Hohem Joy přes Bluetooth.



3 Posunutí doprava - sledování živého přenosu

Dvojitým klepnutím nebo tažením vyberte objekty, které chcete identifikovat a sledovat.



4 Posunutí doleva - pokročilé funkce



Joystick: nastavení parametrů joysticku



Scenario (Scénář): otáčení, rotace, panorama, časosběr



Light Ctrl. (Ovl. světla): nastavení teploty a jasu



More Set. (Další nastavení): nastavení jazyků, zvuku gimbalu, síly motoru atd.

11 Ukazatele

Rukojeť gimbalu



Ukazatel vzdáleného připojení

-  **Trvale svítí:** Dálkový ovladač připojen
-  **Rychlé blikání *3:** Napájení gimbalu zapnuto/vypnuto
-  **Pomalé střídavé blikání:** Opětovné párování dálkového ovladače
-  **Vypnuto:** Dálkový ovladač odpojen
-  **Pomalé blikání:** Přetížení gimbalu
-  **Trvale svítí:** Chyba firmwaru gimbalu
-  **Pulzování:** Gimbal v pohotovostním režimu

Ukazatel baterie gimbalu

-  **Trvale svítí:** 50 %-100 %
 -  **Trvale svítí:** 25 %-50 %
 -  **Trvale svítí:** <25 %
 -  **Rychlé blikání:** Brzy se vypne
- * Pomalu blikající ukazatel baterie signalizuje nabíjení (různé barvy odpovídají aktuálnímu stavu baterie)

Ukazatel Bluetooth

-  **Trvale svítí:** Bluetooth připojen
-  **Rychlé blikání *3:** Párování Bluetooth vymazáno (dálkový ovladač zapnutý/vypnutý)
-  **Pomalé blikání:** Aktualizace firmwaru gimbalu
-  **Vypnuto:** Bluetooth odpojen

12 Aplikace Hohem Joy

Stahování

Naskenujte QR kód nebo v obchodě App Store/Google Play vyhledejte „Hohem Joy“ a stáhněte si aplikaci.




Připojení gimbalu

- ① Připojte chytrý telefon a zapněte zařízení iSteady V3 Ultra.
- ② Zapněte Bluetooth na chytrém telefonu.
- ③ Otevřete aplikaci Hohem Joy. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení.




①



②



* Rozhraní kamery se může změnit v důsledku aktualizací aplikace Hohem Joy.

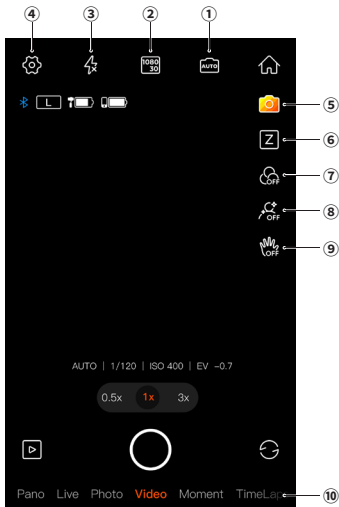

①



**Parametry
pořizování
snímků a videí**

Nastavte rychlost závěrky, ISO a EV.

②



**Rozlišení
a snímková
frekvence**

Nastavte rozlišení a snímkovou frekvenci videa.

③		Blesk	Nastavte blesk.
④		Obecná nastavení	Zahrnuje parametry gimbalu*, parametry kamery a informace o gimbalu. * Gimbal můžete nakonfigurovat tak, aby se při spuštění automaticky přepnul do režimu na šířku nebo na výšku.
⑤		Kreativní studio	Poskytuje podrobné návody pro pořizování snímků a videí (typy pro pohyb kamery a kompozici) podle situace nebo prostředí.
⑥		Přepínač zoomu/zaostření	(Nastavení režimu Z/F (zoomu/zaostření): klikněte na možnost „Settings (Nastavení)“ → Přejděte dolů a vyberte možnost „Seamless Zoom (Plynulý zoom)“ → Klikněte na možnost „Close (Zavřít)“ → Stiskněte ikonu Z → Nastavte režim Z/F (zoomu/zaostření).)
⑦		Filtr	Vyberte filtr pro fotografie nebo videa.
⑧		Krása	Vyberte z režimů automatické krásy, zeštíhlení obličeje nebo zvětšení očí.
⑨		Ovládání gesty	Umožňuje sledování osob a ovládání spouště. * Pro sledování objektů prostřednictvím aplikace můžete cílový objekt vybrat tažením na obrazovce telefonu.
⑩		Náladové šablony	K dispozici jsou různé šablony videí. Stačí klepnout a kamera automaticky provede pohyby a vytvoří video.

Další informace najdete na stránkách www.hohem.com nebo naskenujte QR kód a zobrazte návody.

13 Automatická kalibrace a aktualizace firmwaru

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace může snížit posuny nebo mírné odchylky způsobené magnetickým rušením v okolí nebo lidskou chybou.



① Po nastavení a zapnutí gimbalu jej položte na tvrdý, rovný povrch.



② Stiskněte dvakrát tlačítko spouště, aby se gimbal znovu vycentroval.



③ Stiskněte pětkrát tlačítko napájení, aby se spustila automatická kalibrace.



④ Jedno „pípnutí“ signalizuje, že kalibrace je dokončena.

*** Poznámka:**

Během automatického kalibrování se ujistěte, že je dálkový ovladač připojen ke gimbalu.

Pokud gimbal pro kalibraci nepostavíte na rovný povrch, kalibrace se nezdaří (např. při pokusu o kalibraci v vozidle).

Pokud se kalibrace nezdaří, ozve se dvojitý pípnutí signalizující pohotovostní režim. Dvojitým klepnutím na tlačítko napájení pohotovostní režim ukončete a kalibraci zopakujte.

Aktualizace firmwaru

Pokud je k dispozici nová aktualizace firmwaru, zobrazí se výzva v aplikaci Hohem Joy. Aktualizaci firmwaru proveďte podle pokynů na obrazovce v aplikaci.

14 Technické údaje

iSteady V3 Ultra

Model	HPG-V3U
Hmotnost	428 g (± 5 g)
Rozměry	Rozložený: 127 × 65 × 312 mm Složený: 98 × 44 × 160,5 mm
Materiál	Vysoce výkonný kompozitní materiál
Maximální zatížení	400 g

Šířka mobilního telefonu 58–98 mm

Kapacita baterie 18350 lithium-iontová, 7,2 V / 11,52 Wh, typická kapacita 1 600 mAh, jmenovitá kapacita 1 550 mAh

Doba provozu Přibl. 9 h (při vyváženém a stacionárním používání)
Přibl. 4 h (při AI sledování a současném použití doplňkového světla)
* Data pocházejí z laboratoří společnosti Hohem.

Spotřeba energie 1,55 W (přibližně, měřeno za ideálních podmínek)

Doba nabíjení 2,5 h (5 V, 2 A)

Ovládací úhel Otáčení: 360° nekonečné
Rotace: –195° až 135°
Náklon: –35° až 45°

Mechanický úhel Otáčení: 360° nekonečné
Rotace: –195° až 135°
Náklon: –235° až 80°

Provozní teplota –10–45 °C

Ochrana motoru Automatické vypnutí gimbalu v případě nevhodného ovládání z důvodu ochrany motoru

AI Tracker

Model	MTK-L06
Hmotnost	14 g
Rozměry	42 × 16,5 × 25 mm
Rozlišení objektivu	2 Mpx
Dosah rozpoznávání gest	0,5 až 5 m (1,64 až 16,40 stopy)
Dosah sledování	0,5 až 7 m (1,64 až 22,97 stopy)
Světelný výkon	2 W
Intenzita osvětlení	110 lx ve vzdálenosti 0,5 m
Teplota barev	6 500 K (studené) 5 000 K (neutrální) 2 700 K (teplé)

Dálkový ovladač s dotykovým displejem

Model	HRT-05
Hmotnost	16,4 g
Rozměry	41 × 28,4 × 16,5 mm
Kapacita baterie	3,85 V / 140 mAh / 0,539 Wh
Dosah dálkového ovladače	10 m (32,81 stopy)
Dosah bezdrátového přenosu videa	10 m (32,81 stopy)
Dotykový displej	1,22"

15 Varování a prohlášení

Děkujeme vám za zakoupení produktu Hohem. Používáním tohoto produktu potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli toto prohlášení a varování. Kromě toho rozumíte a souhlasíte s dodržováním podmínek uvedených v tomto dokumentu. Berete na vědomí, že za své chování při používání tohoto produktu a za veškeré jeho následky nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte, že budete tento produkt používat pouze pro účely, které jsou vhodné a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy a všemi podmínkami, opatřeními, postupy, zásadami a pokyny, které společnost Hohem stanovila a může zveřejnit. Společnost Hohem nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo jakékoli právní závazky vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním tohoto produktu. Uživatel je povinen dodržovat bezpečné a zákonné postupy, včetně, ale nikoli výhradně, postupů uvedených v tomto dokumentu.

Tento dokument a všechny další související dokumenty mohou být změněny podle uvážení společnosti Hohem. Aktuální informace o produktu najdete na stránkách www.hohem.com, kde kliknete na stránku tohoto produktu.

16 Záruční podmínky

- ① Zákazníci mají nárok na výměnu, pokud se vyskytnou výrobní vady nebo pokud výrobek nefunguje správně, a to sedm (7) až třicet (30) kalendářních dní od obdržení výrobku v závislosti na zásadách prodejní platformy.
- ② Oficiální záruční doba je 12 měsíců (1 rok) od data prodeje, a to při běžném používání. Skutečné záruční podmínky závisí na příslušných místních zákonech a předpisech v oblasti, kde byl výrobek prodán, a na konkrétních záručních podmínkách prodejní platformy. Záruka se nevztahuje na příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na běžné používání. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá po uplynutí této doby ani na poškození způsobená zásahem vyšší moci. To zahrnuje poškození, která se netýkají kvality výrobku, jako jsou nárazy, spálení, neoprávněné opravy nebo úpravy, cizí předměty (voda, olej, písek atd.), a poškození způsobená nesprávnou instalací nebo používáním. V případě takových problémů může naše společnost nabídnout placené opravy.
- ③ Uschovejte si prosím záruční list nebo jiný ekvivalentní doklad o zakoupení a při reklamaci ho předložte.

CALL CENTRUM – bezplatná linka

SPOJENÉ STÁTY:

+1(888)9658512

Po-Pá: 9:00-17:00 (EST)

VELKÁ BRITÁNIE:

+44(0)808 2737578

Po-Pá: 14:00-22:00 (GMT +0)

KANADA:

+1(855)758 8939

Po-Pá: 9:00-17:00 (EST)

BRAZÍLIE:

+55 (0)800 5911897

Po-Pá: 10:00-18:00 (GMT -3)

hohem

E-mail: service@hohem.com

Webové stránky: www.hohem.com

Výrobce: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.



Spojte se
s námi na
Facebooku

EU Compliance

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is -10°C-45°C.

Warning:

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

For HPG-V3U: The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg for the Body. Device types iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.439W/kg.

Operation frequency(Max.EIRP):

(1)Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz(8.32dBm)

(2)WLAN: 2.4G: 2412 MHz ~ 2472 MHz(19.62dBm)

For HRT-05: The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg for the Body. Device types Touchscreen remote controller has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.372W/kg.

Operation frequency(Max.EIRP):

(1)Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz(4.57dBm)

(2)WLAN: 2.4G: 2412 MHz ~ 2472 MHz(17.43dBm)

If you use a third-party charger, the recommended output voltage/current of the adaptor is 5Vdc/2A.,and the adapter shall be CE approval type.

This product can be used across EU member states.

EU Regulatory Conformance

Hereby, Shenzhen Hohem Technology Co.,Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the website www.hohem.com



FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal (FCC ID:2AIB7V3U) and Touchscreen remote controller (FCC ID:2AIB7HRT-05) has also been tested against this SAR limit.

This device was tested for typical body - worn operations with the back of the iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal and Touchscreen remote controller kept 0mm from the body. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

IC Statements

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Conforms to the SAR limit of Canada is 1.6 W/kg averaged over gram of tissue.

Conforme à la limite du das du Canada est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu.

This device was tested for typical body - worn operations with the back of the iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone Gimbal(IC:28400-V3U) and Touchscreen remote controller(IC: 28400-HRT05) kept 0mm from the body.

The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain

metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with IC RF exposure requirements, and should be avoided.

Cet appareil a été testé pour des opérations typiques avec le dos du carrosserie iSteady V3 Ultra AI Tracking Smartphone (IC:28400-V3U) et le contrôleur à écran tactile (IC: 28400-HRT05) gardé à 0mm du corps. L'utilisation de clips de ceinture, de étuis et d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF IC et devrait être évitée.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.)

hohem
www.hohem.com

